


Typ 0 602 413 07 .

17 .

Stand | 84-09
Issue

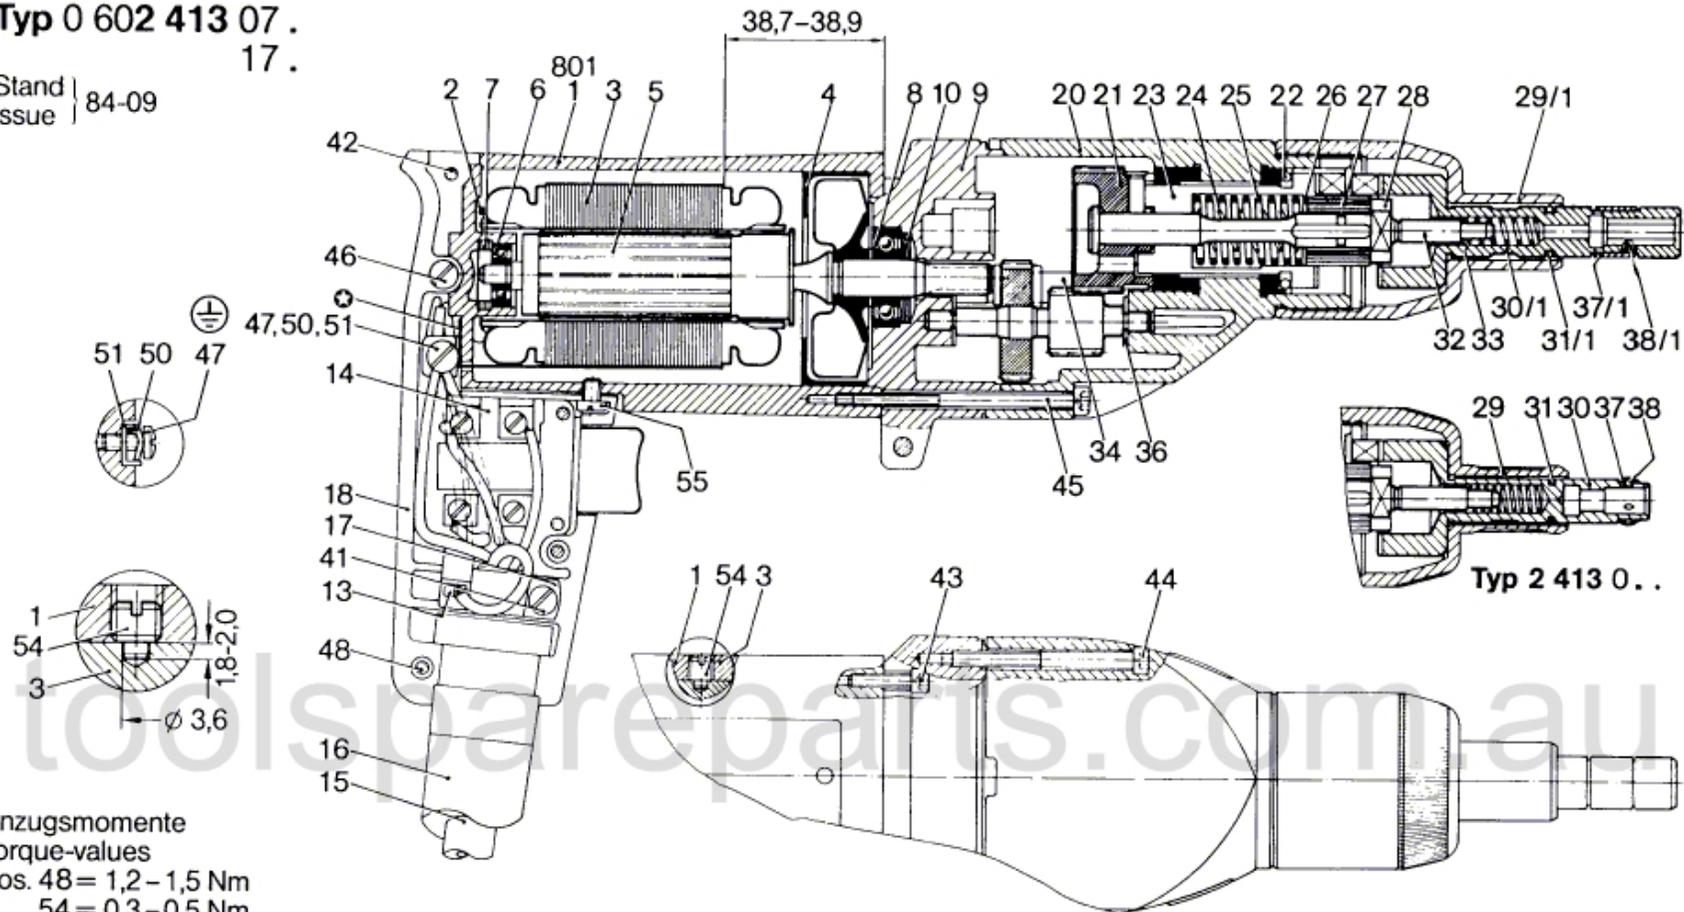


Anzugsmomente
Torque-values
Pos. 48 = 1,2 - 1,5 Nm
54 = 0,3 - 0,5 Nm

Pos. 42, 43, 44, 45, 46, 54, 55
mit Loctite 270 sichern.


Anschlußschrauben am Schalter
mit Loctite 242 sichern

blau	braun	schwarz
blue	brown	black
bleu	brun	noir
azul	marron	negro

Bei Phasenanschluß braun an L1 (R1)
blau an L2 (S2) und schwarz an L3 (T3)
muß die vorgeschriebene Drehrichtung
beachtet werden!

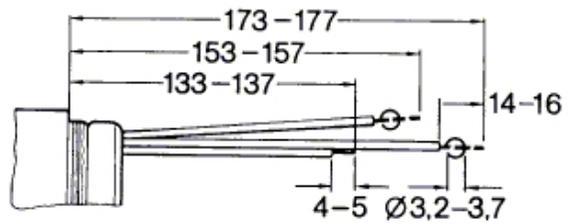

Ständer-Kabelenden auf angegebene Länge ab-
geschnitten, abisoliert und verzinkt mit Weichlot.
An den Enden Ösen beim Anschluß anbringen.
⊗ Nachdem der Ständer (Pos. 3) eingepreßt
ist, wird der Blechstreifen fest umgebogen.

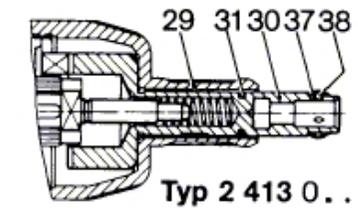

Änderungen vorbehalten
Modifications reserved
Modifications réservées
Salvo modificaciones
Robert Bosch GmbH
Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
D 7022 Leinfelden-Echterdingen 1